CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Dados Gerais

Nome da Unidade:	EMEI DANTON CASTILHO CABRAL		
Sequencial (U.E):	38	**Código da Unidade:**	99074

Endereço da Escola

Logradouro, número e complemento (se houver)	RUA SILVESTRO SILVESTRI, 319 - JD. ANGELA

Descrição do Imóvel

Tipo de Construção (técnica construtiva predominante)	Concreto armado	Padrão:	Padrão não obtido	Nº de Pavimentos	1

Implantação

Área do Terreno (m²)	3.547,00 (informado)			Área Edificada/ Construída (m²)	822,58
Área Pavimentada (m²)	746,00			Área Verde / Permeável (m²)	1.978,42
Área da projeção do(s) edifício(s) (m²)	822,58	Bloco salas	822,58	Quadra	-

Abastecimento

Água							
Forma de abastecimento (rede pública, poço artesiano, sem abastecimento etc.): rede pública							
Quantidade de reservatório de água	1						
Capacidade por reservatório (L)	15000 L	Constatação		Inf. Resp.	Projeto	NÃO	
Gás							
Encanado (Sim ou Não)	NÃO	Botijão de Gás (Sim ou Não)		SIM	Quantidade de Botijões de Gás	4	
Energia Elétrica							
Aparelho Ar condicionado (Sim ou Não)	NÃO				Quantidade:		
Possui fonte de energia complementar (Sim ou Não)?	NÃO				Qual (por ex. Painel Solar ou outro)?		
Possui Gerador de Energia? (Sim ou Não)?	NÃO				Capacidade:		
Esgoto							
Rede Pública (Sim ou Não)	SIM				Fossa Séptica (Sim ou Não)	NÃO	
Caixa de Gordura (Sim ou Não)	SIM				Caixa de Passagem (Sim ou Não)	SIM	

Informações sobre Prevenção de Incêndios (AVCB e SPDA)

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Não)	NÃO	Nº	N/A						
Extintor	SIM								
Hidrante	NÃO								
Sinalização Emergência	NÃO								
Iluminação Emergência	PARCIAL	Existem alguns pontos de iluminação de aclaramento							
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) (Sim ou Não)	NÃO	Nº	Total (Sim ou Não)		Parcial (Sim ou Não)				

Acessibilidade

Elevador (Sim ou Não)	NÃO				Quantidade:		Quant. Ativos/Funcionais:	
Plataforma Elevatória (Sim ou Não)	NÃO				Quantidade:		Quant. Ativos/Funcionais:	
Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)	SIM				Rampa de Acesso a outros espaços necessários (Sim ou Não)			NÃO
Tipo de sinalização	NÃO	Sonora (Sim ou Não)	NÃO		Visual (Sim ou Não)	NÃO	Tátil (Sim ou Não)	NÃO
Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)	NÃO			Nº				
Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)	NÃO					Quantidade:		

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Ambientes da Escola

Administrativo e Apoio/Serviços

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Sala coordenação - administração 1	3,20	3,45	3,00	11,04	Alvenaria	Vinílico	Pintura	Não	**2**	necessidade de padronização da cobertura (telhados com telhas tipo calhetão, ondulada) que apresenta sinais de infiltração em vários pontos da laje e dos forros; esquadrias metálicas com dificuldade de operação (emperramento); necessidade de adequação das instalações elétricas - foto 113
Sala direção - administração 2	3,20	3,45	3,00	11,04	Alvenaria	Vinílico	Pintura	Não	**2**	necessidade de padronização da cobertura (telhados com telhas tipo calhetão, ondulada) que apresenta sinais de infiltração em vários pontos da laje e dos forros; esquadrias metálicas com dificuldade de operação (emperramento) (foto 114 a 116); necessidade de adequação das instalações elétricas
Secretaria	4,75	3,60	3,00	17,10	Alvenaria	Vinílico	Pintura	Não	**3**	necessidade de padronização da cobertura (telhados com telhas tipo calhetão, ondulada) que apresenta sinais de infiltração em vários pontos da laje e dos forros; esquadrias metálicas com dificuldade de operação (emperramento) - fotos 117 a 123; necessidade de adequação das instalações elétricas
Circulação - administração	9,75	1,40	3,00	13,65	Alvenaria	Cerâmico - cinza claro	Pintura	Não	**2**	necessidade de padronização da cobertura (telhados com telhas tipo calhetão, ondulada) que apresenta sinais de infiltração em vários pontos da laje e dos forros; esquadrias metálicas com dificuldade de operação (emperramento) - fotos 109 e 111; necessidade de adequação das instalações elétricas
Depósito material didático - reuniões	4,75	2,40	3,00	11,40	Alvenaria	Cerâmico - cinza claro	Pintura e pintura decorativa	Não	**2**	necessidade de padronização da cobertura (telhados com telhas tipo calhetão, ondulada) que apresenta sinais de infiltração em vários pontos da laje e dos forros; esquadrias metálicas com dificuldade de operação (emperramento); necessidade de adequação das instalações elétricas
Sala professores	4,75	3,40	3,00	16,15	Alvenaria	Vinílico	Pintura	Não	**2**	necessidade de padronização da cobertura (telhados com telhas tipo calhetão, ondulada) que apresenta sinais de infiltração em vários pontos da laje e dos forros; esquadrias metálicas com dificuldade de operação (emperramento) - fotos 89 a 92; necessidade de adequação das instalações elétricas

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL										
Copa professores	3,75	3,60	3,00	13,50	Alven. div. drywall	Cerâmico - bege	Pintura e faixa azulejo sobre a pia	Não - sem fechamento superior	**2**	necessidade de padronização da cobertura (telhados com telhas tipo calhetão, ondulada) que apresenta sinais de infiltração em vários pontos da laje e dos forros;
Refeitório	16,80	13,05	3,00	219,24	Alvenaria	Cerâmico - cinza claro	Pintura e pintura decorativa (área leitura e refeições)	Sim - placa de isopor	**2**	necessidade de padronização da cobertura (telhados com telhas tipo calhetão, ondulada) que apresenta sinais de infiltração em vários pontos da laje e dos forros; esquadrias metálicas com dificuldade de operação (emperramento); necessidade de adequação das instalações elétricas - fotos 71 a 78
Cozinha	7,20	4,75	3,00	34,20	Alvenaria	Cerâmico - cinza médio	Azulejo até o teto	Não	**2**	necessidade de padronização da cobertura (telhados com telhas tipo calhetão, ondulada) que apresenta sinais de infiltração em vários pontos da laje e dos forros; esquadrias metálicas com dificuldade de operação (emperramento);necessidade de adequação das instalações elétricas - fotos 99 a 104
Despensa	3,50	2,35	3,00	8,23	Alvenaria	Cerâmico - cinza médio	Pintura	Não	**2**	necessidade de padronização da cobertura (telhados com telhas tipo calhetão, ondulada) que apresenta sinais de infiltração em vários pontos da laje e dos forros; esquadrias metálicas com dificuldade de operação (emperramento); necessidade de adequação das instalações elétricas - fotos 105 e 106
Depósito material limpeza	2,35	1,10	3,00	2,59	Alvenaria	Cerâmico - cinza médio	Pintura	Não	**2**	necessidade de padronização da cobertura (telhados com telhas tipo calhetão, ondulada) que apresenta sinais de infiltração em vários pontos da laje e dos forros; esquadrias metálicas com dificuldade de operação (emperramento); necessidade de adequação das instalações elétricas - fotos 107 e 108
Sala zelador	4,75	3,20	3,00	15,20	Alvenaria	Cerâmico - cinza médio	Pintura	Não	**2**	necessidade de padronização da cobertura (telhados com telhas tipo calhetão, ondulada) que apresenta sinais de infiltração em vários pontos da laje e dos forros; esquadrias metálicas com dificuldade de operação (emperramento); necessidade de adequação das instalações elétricas - fotos 127 a 130
Depósito de gás	2,65	0,90	1,90	2,39	Alvenaria	Cimentado	Pintura	Não	**0**	foto 20
Almoxarifado	5,45	1,60	3,00	8,72	Alvenaria	Cerâmico - marrom	Pintura	Não	**2**	necessidade de padronização da cobertura (telhados com telhas tipo calhetão, ondulada) que apresenta sinais de infiltração em vários pontos da laje e dos forros; esquadrias metálicas com dificuldade de operação (emperramento); necessidade de adequação das instalações elétricas - fotos 46 e 47
Circulação - salas de aula	28,70	1,60	3,00	45,92	Alvenaria	Cerâmico - cinza claro	Pintura e faixa de revest cerâmico	Não	**3**	necessidade de padronização da cobertura (telhados com telhas tipo calhetão, ondulada) que apresenta sinais de infiltração em vários pontos da laje e dos forros; esquadrias metálicas com dificuldade de operação (emperramento); necessidade de adequação das instalações elétricas - fotos 67 a 70

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL										
Pátio descoberto	19,00	13,00		247,00	Piso pavimentado	Cimentado	N/A	N/A	**2**	necessidade de adequação das instalações elétricas (fotos 06 a 08, 17)
Playground	22,00	15,00		330,00	Piso pavimentado	Areia e emborrachado	N/A	N/A	**2**	necessidade de adequação das instalações elétricas (fotos 11 a 12)
Tanque de areia	9,00	6,50		58,50	Tanque de areia coberto	N/A	N/A	N/A	**2**	necessidade de adequação das instalações elétricas (foto 10)
Aquaplay	6,50	6,50		42,25	Equipamento	N/A	N/A	N/A	**2**	necessidade de adequação das instalações elétricas (foto 09)
Estacionamento	30,00	7,50		225,00	Piso pavimentado	N/A	N/A	N/A	**3**	aparentemente o solo sob o estacionamento está "deslizando" provocando trincas de dimensões consideráveis, há necessidade de se executar algum tipo de contenção a exemplo de estacas com mureta de arrimo (fotos 30 a 35)
Salas de Aula										
Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Sala de Aula - Brinquedoteca	8,30	4,90	3,00	40,67	Alvenaria	Vinílico	Pintura	Sim - placa de isopor	**3**	necessidade de padronização da cobertura (telhados com telhas tipo calhetão, ondulada) que apresenta sinais de infiltração em vários pontos da laje e dos forros; esquadrias metálicas com dificuldade de operação (emperramento); necessidade de adequação das instalações elétricas - fotos 63 a 66
Sala de Aula 1	8,30	7,20	3,00	59,76	Alvenaria	Cerâmico - cinza médio	Pintura e revest cerâmico em 1 parede	Não	**2**	necessidade de padronização da cobertura (telhados com telhas tipo calhetão, ondulada) que apresenta sinais de infiltração em vários pontos da laje e dos forros; esquadrias metálicas com dificuldade de operação (emperramento); necessidade de adequação das instalações elétricas - fotos 58 a 62
Sala de Aula 2	8,30	7,20	3,00	59,76	Alvenaria	Cerâmico - cinza médio	Pintura e revest cerâmico em 1 parede	Não	**3**	necessidade de padronização da cobertura (telhados com telhas tipo calhetão, ondulada) que apresenta sinais de infiltração em vários pontos da laje e dos forros; fissura/trinca na laje; esquadrias metálicas com dificuldade de operação (emperramento); necessidade de adequação das instalações elétricas - fotos 53 a 57
Sala de Aula 3	8,30	7,20	3,00	59,76	Alvenaria	Cerâmico - cinza médio	Pintura e revest cerâmico em 1 parede	Não	**3**	necessidade de padronização da cobertura (telhados com telhas tipo calhetão, ondulada) que apresenta sinais de infiltração em vários pontos da laje e dos forros; fissura/trinca na laje; esquadrias metálicas com dificuldade de operação (emperramento); necessidade de adequação das instalações elétricas - fotos 49 a 52

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL										
Sala de Aula 4	8,30	7,20	3,00	59,76	Alvenaria	Cerâmico - cinza médio	Pintura e revest cerâmico em 1 parede	Não	**3**	necessidade de padronização da cobertura (telhados com telhas tipo calhetão, ondulada) que apresenta sinais de infiltração em vários pontos da laje e dos forros; fissura/trinca na laje; esquadrias metálicas com dificuldade de operação (emperramento); necessidade de adequação das instalações elétricas - fotos 38 a 42

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL												
Sanitários										**Informações Complementares**		
Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m^2)	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Observações	Nível de Comprometimento do Ambiente	Quant. Vasos Sanitários	Quant. Cubas e trocadores	Quant. Chuveiros
Sanitário - administração	2,40	2,35	3,00	5,64	Cerâmico	Cerâmico até o teto	Não	necessidade de padronização da cobertura (telhados com telhas tipo calhetão, ondulada); esquadrias metálicas com dificuldade de operação (emperramento); necessidade de adequação das instalações elétricas	**2**	2	2	0
Sanitário feminino - alunos	4,75	3,40	3,00	16,15	Cerâmico	Cerâmico até o teto	Não	necessidade de padronização da cobertura (telhados com telhas tipo calhetão, ondulada); esquadrias metálicas com dificuldade de operação (emperramento); necessidade de adequação das instalações elétricas - fotos 79 a 82	**2**	4	2	0
Sanitário masculino - alunos	4,75	3,40	3,00	16,15	Cerâmico	Cerâmico até o teto	Não	necessidade de padronização da cobertura (telhados com telhas tipo calhetão, ondulada); esquadrias metálicas com dificuldade de operação (emperramento); necessidade de adequação das instalações elétricas - fotos 85 a 88	**2**	2	2	0

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL												
Sanitário PCD - alunos	2,05	1,45	3,00	2,97	Cerâmico	Cerâmico até o teto	Não	necessidade de padronização da cobertura (telhados com telhas tipo calhetão, ondulada); esquadrias metálicas com dificuldade de operação (emperramento); necessidade de adequação das instalações elétricas; inadequação das barras de apoio, ausência de alarme e espaço para acessar o lavatório - fotos 83 e 84	**2**	1	1	0

Informações Adicionais

Ambiente	Necessário adequar ou implantar? (SIM / NÃO / NÃO SE APLICA)	Informações Complementares							Observações
Fechamento do lote (muro, cerca, gradil, vegetação)	SIM	Muro		Área (m²)	801,00	Gradil	Área (m²)	66,00	não foi possível verificar a situação do muro pela Rua Salvador de Mesquita, por questões de segurança ; pelo lado interno da escola este trecho possui área com vegetação e declive acentuado que impossibilitou a verificação
Estacionamento(s)	SIM	Área (m²)		225,00					aparentemente o solo sob o estacionamento está "deslizando" provocando trincas de dimensões consideráveis, há necessidade de se executar algum tipo de contenção a exemplo de estacas com mureta de arrimo (fotos 31 a 34)
Playground (Sim ou Não)	SIM	Área (m²)		330,00					playground é acessado por escada, não possui rampa de acesso
Tanque de Areia (Sim ou Não)	NÃO	Área Cúbica (m³)		58,50					
Calçadas (Sim ou Não?)	SIM								necessidade de instalação de grelhas nas canaletas de drenagem pluvial
Serralherias (Portões, travas e outros)	NÃO								
Alarmes e sensores (Sim ou Não?)	SIM								necessidade de instalação de dispositivos de prevenção e combate a incêndio
Câmeras de segurança (Sim ou Não?)	NÃO								
Rede de gás na testada? (Sim ou Não)									Não verificado/informado

Observações Gerais:	**Necessário padronização da cobertura que apresenta telhas diversificadas (do tipo ondulada, calhetão, metálica), com algumas peças quebradas, o edifício apresenta sinais de infiltração (provavelmente pela cobertura - telhas quebradas ou mal instaladas), no setor de salas de aula verificou-se fissura na laje; necessário execução de contenção para o piso do estacionamento que aparentemente está "deslizando"; necessário adequação da rampa de acesso à escola que aparentemente apresenta inclinação fora na norma; necessário revisão geral nas esquadrias - janelas, algumas apresentam partes quebradas; necessário instalação de dispositivos e sinalização de SPDA e combate a incêndio; necessário limpeza e corte e remoção de vegetação na área externa.**

CAIXA

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
1. Infraestrutura da Escola			
Condições das fundações, pilares, vigas, lajes, cobertura, estruturas metálicas, paredes, esquadrias e pisos			
1.1	Fundações: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas na fundação que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.2	Pilares: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nos pilares que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.3	Vigas: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas vigas que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.4	Lajes: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas lajes que possam comprometer a estabilidade do prédio	SIM	no setor de salas de aula verificou-se que há fissura longitudinal em algumas salas
1.5	Cobertura: verificar se há sinais de infiltração, vazamentos, telhas soltas ou outras falhas que possam causar danos à estrutura da escola	SIM	necessário troca/substituição da cobertura considerando os diversos tipos de telhas e a presença de infiltrações na laje e forros
1.6	Estruturas metálicas: verificar se há sinais de problemas nas estruturas metálicas, como corrosão ou deformação	NÃO	no que foi possível de observar
1.7	Paredes: verificar se há sinais de problemas nas paredes, como rachaduras, infiltrações ou umidade excessiva	NÃO	
1.8	Esquadrias: verificar se há problemas nas esquadrias, tais como falta de peças, corrosão, vidros quebrados e dificuldade de manuseio	SIM	verificou-se esquadrias com desgaste de componentes, presença de partes soltas ou danificadas, além de sinais de corrosão nos elementos metálicos; também foram observadas dificuldades de manuseio em muitas das janelas da escola, indicando a necessidade de revisão geral, regulagem, recuperação ou substituição de ferragens
1.9	Pisos: verificar se há sinais de problemas nos pisos, como desníveis, rachaduras ou solturas de revestimento	NÃO	
2. Instalações Elétricas e Hidráulicas			
Condições das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias			
2.1	Instalações elétricas: verificar se as instalações elétricas estão em conformidade com as normas de segurança, se há fios expostos, equipamentos com defeito ou outros problemas que possam representar risco de incêndio ou choque elétrico. verificar também se o quadro de energia está em bom estado e se as tomadas e interruptores estão funcionando corretamente	SIM	Os quadros elétricos apresentam não conformidades e devem ser adequados aos requisitos essenciais das normas técnicas, de modo a garantir a segurança operacional da instalação.
2.2	Instalações hidráulicas: verificar se as instalações hidráulicas estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as torneiras, registros e outros componentes estão em bom estado e se o sistema de esgoto está funcionando corretamente	NÃO	
2.3	Instalações sanitárias: verificar se as instalações sanitárias estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as louças sanitárias, como vasos e pias, estão em bom estado e se os ralos estão desobstruídos	NÃO	
2.4	Reservatórios de água: verificar se os reservatórios de água estão em bom estado, sem vazamentos ou outros problemas que possam prejudicar o funcionament do sistema de abastecimento	NÃO	

CAIXA

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
3. Acessibilidade			
Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida			
3.1	Rampas de acesso: verificar se há rampas de acesso em bom estado e com inclinação adequada	SIM	rampa de acesso à escola apresenta inclinação acima do recomendado pelas normas, necessidade de instalação de rampa de acesso ao playground
3.2	Elevadores: verificar se há elevadores em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	não se aplica	somente 1 pavimento
3.3	Banheiros adaptados: verificar se há banheiros adaptados em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	SIM	O sanitário apresenta não conformidades com a NBR 9050:2020, como ausência da barra lateral/articulada, possível altura inadequada do vaso, insuficiência do espaço de transferência, não há espaço para acessar o lavatório, falta de sinalização e contraste, janela acima da faixa manual de alcance e ausência do botão de acionamento de emergência na altura regulamentar.
4. Condições de Habitabilidade			
Condições de ventilação e iluminação natural e artificial e conforto térmico dos ambientes			
4.1	Condições gerais de habitabilidade e conforto térmico por setor (salas de aulas, outros ambientes pedagógicos, ambientes administrativos, cozinha e refeitório, etc.)	NÃO	
5. Áreas Externas/Paisagismo			
Condições de adequabilidade das áreas externas da escola			
5.1	Condições Gerais do Paisagismo na Unidade Educacional	SIM	verificou-se a necessidade de limpeza, poda e remoção de vegetação gramínea na área externa
5.2	Drenagem: verificar se a drenagem da área externa da escola está funcionando corretamente, evitando acúmulo de água em dias de chuva	SIM	verificou-se a necessidade de instalação de grelhas nas canaletas de concreto ao redor da edificação
5.3	Pintura externa: verificar se a pintura externa da escola está em bom estado, sem descascamentos ou sinais de desgaste	SIM	verificou-se a necessidade de regularização e pintura de todas as paredes da fachada

Profissional Responsável
Nome: Marineusa Sizue Ogusku Nakandakare
Cargo/função: Arquiteta
CREA/CAU: A20216-9

Responsável pela validação CAIXA
Nome: Decio de Souza Espindola
Cargo/função: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 5062158870-SP

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI DANTON CASTILHO CABRAL

1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Cód. Unidade	
99074	EMEI DANTON CASTILHO CABRAL

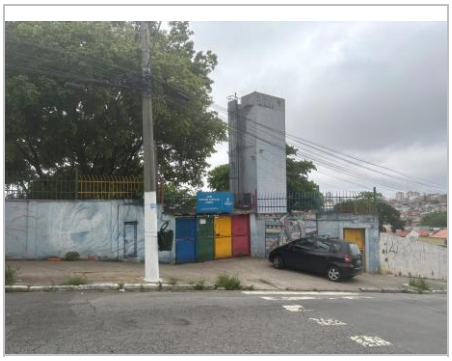


foto 01: fachada principal
vista da R. Silvestro Silvestre

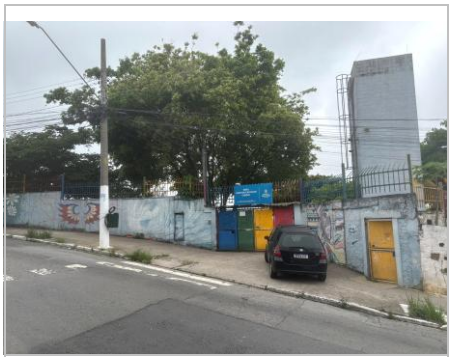


foto 02: fachada principal
necessidade de pintura geral



foto 03: rampa de acesso à escola
detalhe rampa de acessibilidade - inclinação fora da norma



foto 04: rampa de acesso à escola
detalhe rampa de acessibilidade - inclinação fora da norma



foto 05: reservatório de água
detalhe rampa de acessibilidade - inclinação fora da norma



foto 06: escada de acesso à escola
detalhe escada de acesso à escola

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI DANTON CASTILHO CABRAL



foto 07: fachada principal da escola
pátio descoberto



foto 08: fachada principal da escola
entrada



foto 09: aquaplay
vista geral



foto 10: tanque de areia
vista geral





foto 11: playground
playground acessada por escada, necessidade de rampa

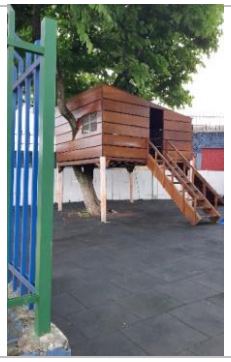


foto 12: playground
área com piso emborrachado

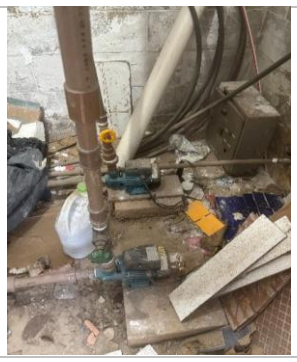


foto 13: reservatório de água
necessidade de limpeza e adequação das inst. elétricas



foto 14: reservatório de água
necessidade de adequação das instalações elétricas

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI DANTON CASTILHO CABRAL



foto 15: reservatório de água
necessidade de adequação das instalações elétricas



foto 16: reservatório de água
reservatório de água



foto 17: fachada principal da escola
vista geral - cobertura telha ondulada



foto 18: fachada lateral
vista geral



foto 19: fachada lateral
detalhe - infiltração



foto 20: fachada lateral
abrigo de gás



foto 21: fachada lateral da escola
telhado - telhas soltas (calhetão)



foto 22: fachada lateral
inexistência de SPDA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI DANTON CASTILHO CABRAL



foto 23: fachada lateral
esquadrias metálicas - necessidade de manutenção e pintura

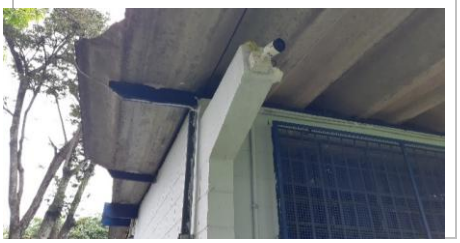


foto 24: fachada lateral
detalhe - câmera de monitoramento



foto 25: rampa veículos
acesso pela R. Silvestro Silvestre



foto 26: fachada lateral
detalhe cobertura



foto 27: fachada lateral
detalhe cobertura - necessidade de padronização



foto 28: fachada lateral
canaletas de drenagem sem grelha de concreto



foto 29: fundos
necessidade de reparo/padronização telhado



foto 30: estacionamento
vista geral

CAIXA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI DANTON CASTILHO CABRAL



foto 31: gradil
detalhe guarda-corpo



foto 32: estacionamento
trincas no pavimento cimentado do estacionamento



foto 33: estacionamento
trincas no pavimento cimentado do estacionamento



foto 34: estacionamento
trincas no pavimento cimentado do estacionamento



foto 35: cobertura
telhas de padrões diferentes



foto 36: cobertura
telhas de padrões diferentes (calhetão, ondulada, metálica)



foto 37: rampa R. Salvador de Mesquita
saída foi "fechada" com alvenaria



foto 38: sala 04
vista geral da sala

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI DANTON CASTILHO CABRAL



foto 39: sala 04
vista geral



foto 40: sala 04
necessidade de tratamento de trinca/fissura na laje



foto 41: sala 04
necessidade de tratamento de fissuras na laje



foto 42: sala 04
necessidade de tratamento de trinca/fissura na laje



foto 43: sala 04
vista geral



foto 44: sala 04
necessidade de pequenos reparos na alvenaria e pintura



foto 45: pisos diferentes
necessidade de padronização de piso (salas e circulação)



foto 46: almoxarifado
vista geral

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI DANTON CASTILHO CABRAL

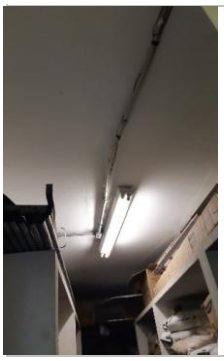


foto 47: almoxarifado
detalhe instalações elétricas



foto 48: circulação
vista geral



foto 49: sala 03
vista geral da sala



foto 50: sala 03
vista geral da sala



foto 51: sala 03
necessidade de tratamento de trinca/fissura na laje



foto 52: sala 03
detalhe instalações elétricas



foto 53: sala 02
necessidade de pequenos reparos na alvenaria e pintura geral



foto 54: sala 02
necessidade de pequenos reparos na alvenaria e pintura geral

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI DANTON CASTILHO CABRAL



foto 55: sala 02
vista geral



foto 56: sala 02
necessidade de padronização de piso, reparos na alvenaria e pintura geral



foto 57: sala 02
necessidade de revisão das janelas e tratamento de fissura/trinca na laje



foto 58: sala 01
vista geral



foto 59: sala 01
necessidade de pintura geral

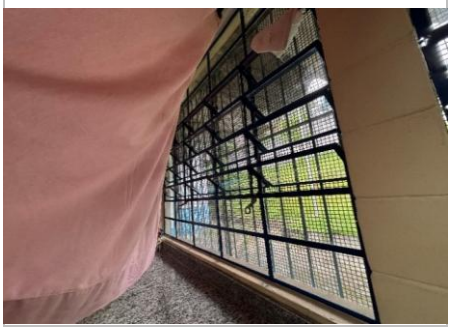


foto 60: sala 01
necessidade de manutenção das esquadrias de janelas

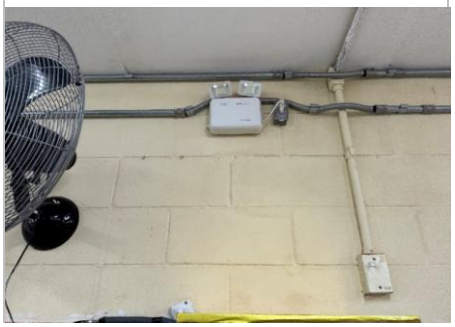


foto 61: sala 01
ponto de iluminação de aclaramento



foto 62: sala 01
vista geral

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI DANTON CASTILHO CABRAL



foto 63: brinquedoteca
piso vinílico, forro de isopor



foto 64: brinquedoteca
piso vinílico, forro de isopor



foto 65: brinquedoteca
vista geral



foto 66: brinquedoteca
quadro de energia



foto 67: circulação salas de aula
vista geral



foto 68: circulação salas de aula
vista geral



foto 69: circulação salas de aula
quadro de energia

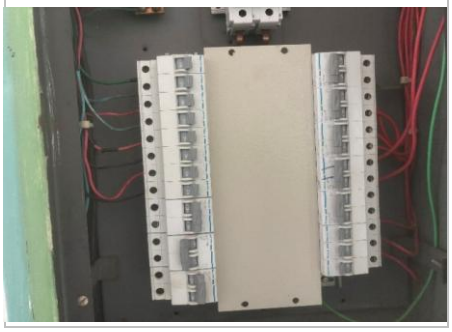


foto 70: circulação salas de aula
quadro de energia

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI DANTON CASTILHO CABRAL



foto 71: refeitório
vista geral



foto 72: refeitório
forro com sinais de infiltração



foto 73: área de leitura
porta de acesso ao estacionamento



foto 74: área de leitura
vista geral



foto 75: refeitório
forro com sinais de infiltração



foto 76: área administrativa
vista geral



foto 77: refeitório
extintor

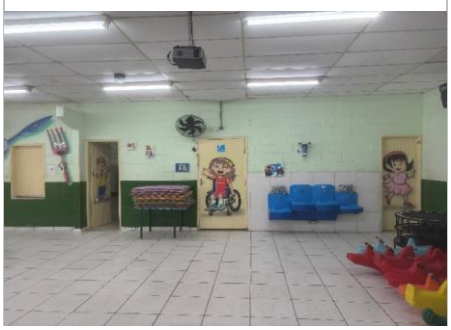


foto 78: refeitório
vista geral

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI DANTON CASTILHO CABRAL



foto 79: sanitário feminino
vista geral



foto 80: sanitário feminino
vista geral



foto 81: sanitário feminino
necessidade de adequação das instalações elétricas



foto 82: transição sanitário feminimo x pátio coberto
pisos cerâmicos diferentes



foto 83: sanitário pcd
inadequação das barras de apoio, ausência de alarme e espaço para acessar o lavatório



foto 84: sanitário pcd
piso de padrão diferente



foto 85: sanitário masculino
piss de padrão diferente



foto 86: sanitário masculino
piss de padrão diferente

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI DANTON CASTILHO CABRAL



foto 87: sanitário masculino
vista geral



foto 88: sanitário masculino
vista geral

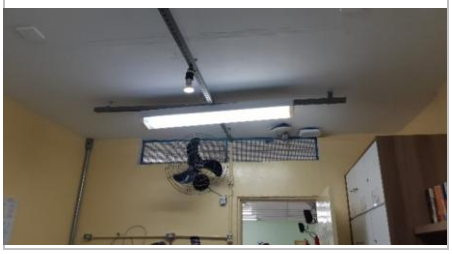


foto 89: sala professores
vista geral

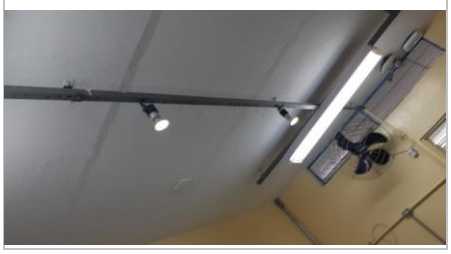


foto 90: sala professores
vista geral



foto 91: sala professores
vista geral

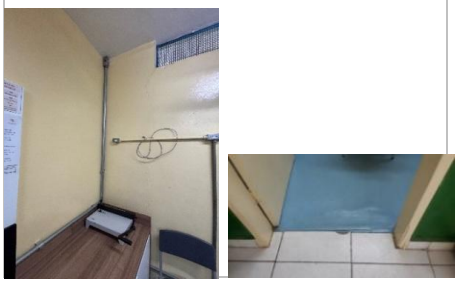


foto 92: sala professores
piso de padrão diferente



foto 93: copa professores
parede drywall sem fechamento superior



foto 94: copa professores
vista geral

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI DANTON CASTILHO CABRAL



foto 95: copa professores
vista geral



foto 96: copa professores
vista geral

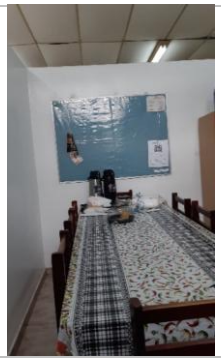


foto 97: copa professores
sem fechamento superior



foto 98: copa professores
piso de padrão diferente



foto 99: cozinha
vista geral



foto 100: cozinha
vista geral



foto 101: cozinha
vista geral



foto 102: cozinha
vista geral

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI DANTON CASTILHO CABRAL



foto 103: cozinha
vista geral



foto 104: cozinha
vista geral



foto 105: despensa
vista geral



foto 106: despensa
infiltração



foto 107: depóstio materiais
vista geral



foto 108: depósito materiais
necessidade de reparo no caixilho da janela e soleira



foto 109: circulação administração
pisos de padrões diferentes



foto 110: circulação administração

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI DANTON CASTILHO CABRAL



foto 111: circulação administração
pisos diferentes, infiltração



foto 112: sala coordenação
vista geral



foto 113: administração - sala 1
piso de padrão diferente

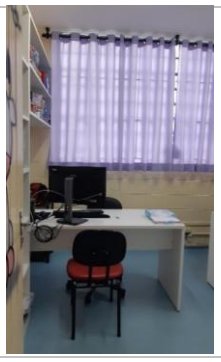


foto 114: administração - sala 2
vista geral

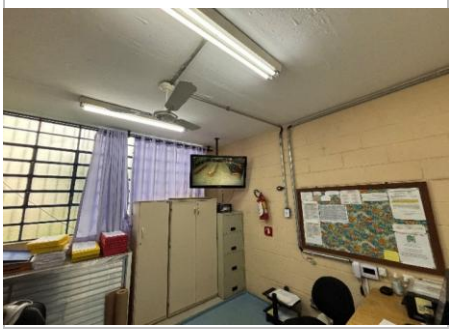


foto 115: administração - sala 2
vista geral

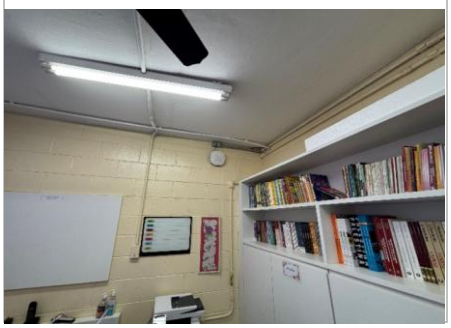


foto 116: administração - sala 2
vista geral



foto 117: secretaria
vista geral



foto 118: secretaria
vista geral equipamentos

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI DANTON CASTILHO CABRAL



foto 119: secretaria
vista geral equipamentos



foto 120: secretaria
quadro de energia



foto 121: secretaria
vista geral



foto 122: secretaria
revisão da pintura da alvenaria



foto 123: secretaria
revisão da pintura da alvenaria

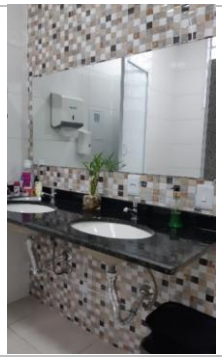


foto 124: sanitário admistração
vista geral



foto 125: sanitário administração
vista geral



foto 126: sanitário administração
vista geral

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI DANTON CASTILHO CABRAL

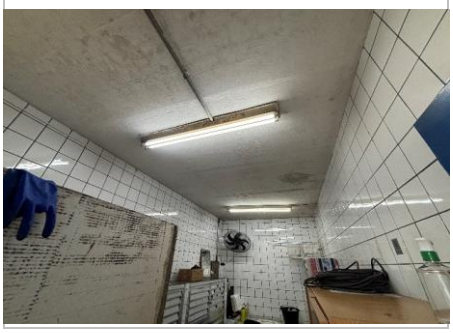


foto 127: sala zelador
parede faltam peças de azulejos, sinais de infiltração no teto



foto 128: sala zelador
infiltração no teto/laje



foto 129: sala zelador
parede faltam peças de azulejos



foto 130: sala zelador
detalhe soleira